

DWT

SUORTE P/ FURADEIRA

Soporte para taladro



Imagens ilustrativas/Imágenes ilustrativas

MODELO

SFD 043



Leia antes de usar e guarde este manual para futuras consultas.

Lea antes de usar y guarde para futuras consultas

Símbolos e seus significados

Símbolos	Nome	Explicação
	Cuidado/Atenção	Alerta de segurança (riscos de acidentes) e atenção durante o uso.
	Leia o manual de operações/instruções	Leia o manual de operações/instruções antes de utilizar o equipamento.
	Utilize EPI (Equipamento de Proteção Individual)	Utilize Equipamento de Proteção Individual adequado para cada tipo de trabalho.
	Descarte seletivo	Faça o descarte das embalagens adequadamente, conforme legislação vigente da sua cidade, evitando contaminação de rios, córregos e esgotos.

Tabela 1 – Símbolos seus significados

ORIENTAÇÕES GERAIS



ATENÇÃO:

Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções

Esse manual contém detalhes de instalação, operação e manutenção do equipamento. Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções e proceda conforme as orientações.

Ao utilizar o equipamento, siga as precauções básicas de segurança a fim de evitar acidentes.

Caso esse equipamento apresente alguma não conformidade, entre em contato conosco: www.dwt.com.br

Guarde o manual para uma consulta posterior ou para repassar as informações a outras pessoas que venham a operar o equipamento.

1. AVISOS DE SEGURANÇA

Os termos “ferramenta, equipamento, máquina ou aparelho” utilizados neste manual referem-se a equipamentos operados com eletricidade (cordão elétrico), com acumulador (bateria).

1.1. Área de trabalho

- Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada.** As áreas desorganizadas e escuras são um convite aos acidentes.
- Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira.** As ferramentas elétricas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.
- Mantenha crianças e visitantes afastados ao operar uma ferramenta.** As distrações podem fazer você perder o controle da ferramenta elétrica.

1.2. Segurança pessoal

- Fique atento, olhe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta. Não use a ferramenta quando você estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos.** Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar em grave ferimento pessoal.
- Use equipamento de segurança. Sempre use óculos de segurança.** Equipamentos de segurança, tais como: máscara contra a poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protetor auricular, utilizados em condições apropriadas, reduzirão os riscos de ferimentos pessoais.
- Evite a partida não intencional. Assegure que o interruptor está na posição “desligado” antes de**

conectar o plugue na tomada e/ou bateria, pegar ou carregar a ferramenta. Carregar a ferramenta com seu dedo no interruptor ou conectá-la com o interruptor na posição “ligado” são convites a acidentes.

- d. Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta.** Uma chave de boca ou de ajuste conectada a uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em ferimento pessoal.
- e. Não force além do limite da ferramenta. Mantenha o apoio e o equilíbrio adequados toda vez que utilizá-la.** Isto permite melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.
- f. Vista-se apropriadamente para a realização do trabalho. Não use roupas demasiadamente largas ou joias. Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longe das peças móveis.** Roupas folgadas, joias ou cabelos longos podem ser presos pelas partes em movimento.
- g. O equipamento deve ser fixado em uma mesa de trabalho antes do seu uso.**

1.3. Segurança elétrica

- a. Os plugues da ferramenta devem ser compatíveis com as tomadas. Nunca modifique o plugue. Não use nenhum plugue adaptador com as ferramentas aterradas.** Os plugues sem modificações aliados a utilização de tomadas compatíveis reduzem o risco de choque elétrico.
- b. Evite o contato do corpo com superfícies ligadas à terra ou aterradas tais como as tubulações, radiadores, fornos e refrigeradores.** Há um aumento no risco de choque elétrico se seu corpo estiver ligado à terra ou aterramento.
- c. Não exponha a ferramenta à chuva ou condições úmidas.** A entrada de água na ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
- d. Não force o cordão de alimentação. Nunca use o cordão de alimentação para carregar, puxar ou desconectar a ferramenta da tomada. Mantenha o cabo elétrico longe do calor, óleo, bordas afiadas ou das partes em movimento.** Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

e. Ao operar uma ferramenta ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para esta finalidade. O uso de um cabo apropriado para uso ao ar livre reduz o risco de choque elétrico.

f. Se a operação da ferramenta em um local seguro não for possível, use alimentação protegida por um dispositivo de corrente residual (RCD). O uso de um RCD reduz o risco de choque elétrico.

NOTA: o dispositivo de corrente residual (RCD) pode ser um interruptor do circuito de falha à terra ou disjuntor de fuga de corrente.

1.4. Uso e cuidado com a ferramenta

- a. Use o suporte, acessórios, suas partes etc. de acordo com as instruções e na maneira designada para o tipo particular da ferramenta, levando em consideração as condições e o trabalho a ser desempenhado.**
- b. O equipamento deve ser fixado em uma mesa de trabalho antes do seu uso.**

1.5. Reparos

- a. Tenha sua ferramenta reparada por um agente qualificado que usa somente peças originais.** Isso contribui para que a segurança da ferramenta seja mantida.

2. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DOS PRODUTOS

Os equipamentos DWT são projetados para os trabalhos especificados nesse manual, com acessórios originais. Antes de cada uso, examine cuidadosamente o equipamento, verificando se ele apresenta alguma anomalia de funcionamento.

2.1. Aplicações/dicas de uso

O Suporte para Furadeira SFD 043 DWT é indicado para furadeiras portáteis que estejam de acordo com as medidas recomendadas. Pode ser utilizado COM ou SEM a bucha plástica inserida no encaixe do suporte para a furadeira.

Indicado para as furadeiras	
VONDER	
FIV 595	60.01.595.127 e 60.01.595.220
FIV 550	60.01.550.127 e 60.01.550.220
FIV 710	60.01.710.127 e 60.01.710.220
DWT	
FID 595	60.05.595.127 e 60.05.595.220
FID 550	60.05.550.127 e 60.05.550.220
FID 710	60.05.710.127 e 60.05.710.220

Furadeiras com medidas de diâmetro de encaixe entre **36,5 mm e 43 mm**.

2.2. Destaques/diferenciais

O Suporte para Furadeira SFD 043 DWT proporciona maior precisão na perfuração e menor possibilidade de quebra, principalmente, das brocas finas.

2.3. Características técnicas

Suporte para Furadeira SFD 043 DWT	
Código	60.06.083.238
Altura total do suporte	510 mm
Profundidade de perfuração	60 mm
Diâmetro mínimo do encaixe	36,5 mm
Diâmetro máximo do encaixe	43 mm
Dimensão da mesa do suporte (C x L x A)	230 mm x 160 mm x 30 mm
Altura do encaixe até a base do suporte	345 mm

Suporte para Furadeira SFD 043 DWT	
Diâmetro dos furos para fixação na bancada	7 mm
Massa aproximada	2,92 kg

Tabela 2 – Características técnicas

2.4. Componentes

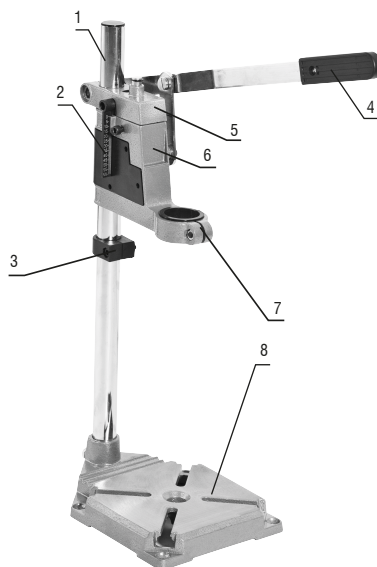


Fig. 1 – Componentes

1. Guia tubular
2. Escala
3. Batente de altura
4. Alavanca de acionamento
5. Cabeçote (parte fixa)
6. Cabeçote (parte móvel)
7. Furo para encaixe da furadeira
8. Base

2.5. Montagem

Para montar o suporte, siga os passos conforme a Figura 2:



Fig. 2 – Montagem da alavanca, cabeçote, batente, guia tubular e base

- Conecte o guia tubular (1) na base (8) e com auxílio de uma chave fixa (não acompanha), aperte o parafuso sextavado fixando o guia tubular na base.
- Encaixe o batente de altura (3) no guia tubular (1) e com auxílio de uma chave allen hexagonal (acompanha) aperte o parafuso fixando o batente de altura no guia tubular.
- Encaixe o cabeçote (5 e 6) no guia tubular (1). Conecte a alavanca de acionamento (4) no cabeçote (5) e faça a fixação utilizando o parafuso allen (cabeça hexagonal), arruela e porca sextavada (acompanham). Com auxílio da chave allen (acompanha), aperte o parafuso allen fixando a alavanca de acionamento (4) e o cabeçote (5 e 6) no guia tubular (1).
- Com o auxílio de uma chave allen, aperte o parafuso allen e a porca sextavada para ajustar o diâmetro do furo para encaixe da furadeira (7).
- Levante a alavanca de acionamento (4) e conecte a parte móvel do cabeçote. Com o auxílio de uma chave de fenda (não acompanha), faça a fixação, apertando o parafuso cabeça fenda, arruela e porca autotravante (acompanham), conforme Figura 3.



Fig. 3 – Fixação da alavanca na base móvel do cabeçote

2.6. Preparação e regulagem

Instale a furadeira com o diâmetro adequado no furo para encaixe da furadeira (7).

Para realizar a regulagem da profundidade de perfuração, siga os passos conforme Figura 4:



Fig. 4 – Aperto do parafuso hexagonal

- Com auxílio da chave allen (acompanha), solte o parafuso allen (cabeça hexagonal) na lateral do cabeçote móvel (6), girando no **sentido horário**.
- Mova a alavanca de acionamento (4) até que o parafuso na lateral do cabeçote móvel indique a profundidade desejada.
- Com auxílio da chave allen, aperte o parafuso allen na lateral do cabeçote móvel (6) girando no sentido anti-horário.
- Regule o batente de altura (3) e com o auxílio da chave allen, aperte o parafuso allen.

2.7. Operação

Com a furadeira e broca, adequada à perfuração a ser realizada, instalada no suporte, mova a alavanca de acionamento até o limite de curso do cabeçote pre-determinado

2.8. Limpeza

Para evitar acidentes, sempre desligue o equipamento antes de limpar ou realizar uma manutenção. Para a conservação, recomenda-se uma manutenção rotineira, que inclui remoção da sujeira superficial com um pano, mas sem permitir que entre líquido no equipamento.

2.9. Transporte e armazenamento

Cuidado ao transportar e manusear o equipamento. Quedas e impactos podem danificar o sistema de funcionamento.

Armazene o equipamento em ambiente seco e arejado, livre de umidade e gases corrosivos. Mantenha protegido da chuva e umidade. Após o uso, recomenda-se limpar o produto e colocá-lo novamente na embalagem para a estocagem.

3. INSTRUÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO E PÓS-VENDA

Os produtos DWT, quando utilizados adequadamente, ou seja, conforme orientações desse manual, apresentam baixos níveis de manutenção. Mesmo assim, dispomos de uma vasta rede de atendimento ao consumidor.

3.1. Manutenção

Para manter a segurança e confiabilidade do produto, inspeções, troca de peças e partes ou qualquer outra manutenção e/ou ajuste devem ser efetuados apenas por um profissional qualificado.

A parte externa só pode ser limpa com pano umedecido e detergente, mas sem permitir que entre líquido no equipamento.

3.2. Pós-venda e assistência técnica

Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do equipamento ou sobre a rede de Assistência Técnica Autorizada DWT, entre em contato através do site www.dwt.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

Quando detectada anomalia no funcionamento do equipamento, ele deve ser examinado e/ou reparado por um profissional da rede de Assistência Técnica Autorizada DWT (consulte a relação completa em www.dwt.com.br). Somente peças originais devem ser utilizadas nos reparos.

3.3. Descarte do produto

Não descarte óleo, peças e partes do produto no lixo doméstico, procure separar e encaminhar a um posto de coleta adequado. Informe-se em seu município sobre locais ou sistemas de coleta seletiva. Em caso de dúvidas sobre a forma correta de descarte, consulte a DWT através do site www.dwt.com.br ou pelo telefone 0800 723 4762 (opção 1).

Símbolos y su significado





Símbolos	Nombre	Explicación
	Cuidado/Atención	Alerta de seguridad (riesgos de accidente) y atención durante el uso.
	Lea el manual de operaciones/instrucciones	Lea el manual de operaciones/instrucciones antes de utilizar el equipo.
	Utilizar los EPI (equipos de protección individual)	Utilice Equipamento de Proteção Individual adecuado para cada tipo de trabalho.
	Desecho selectivo	Deseche los envases adecuadamente, de acuerdo con la legislación vigente de su ciudad, evitando la contaminación de ríos, arroyos y alcantarillas.

Tabla 1 – Símbolos y sus significados

DIRECTRICES GENERALES

ATENCIÓN:



Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones

Este manual contiene detalles sobre la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del equipo. No utilice el equipo sin haber leído antes el manual de instrucciones y proceda según las indicaciones.

Cuando utilice el equipo, siga las precauciones básicas de seguridad para evitar accidentes.

Si este equipo presenta alguna disconformidad, póngase en contacto con nosotros: www.dwt.com.br

Conserve este manual para consultarlo en el futuro o para entregarlo a otras personas que puedan utilizar el equipo.

1. AVISOS DE SEGURIDAD

Los términos “herramienta, equipo, máquina o aparato” utilizados en este manual se refieren a los equipos de funcionamiento eléctrico (con cable) y a los que funcionan con pilas (batería).

1.1. Área de trabajo

- a. **Mantener la zona de trabajo limpia y luminosa.**
Las áreas desordenadas y oscuras son una invita-

ción a los accidentes.

- b. **No utilice las herramientas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.
- c. **Mantenga a los niños y a los visitantes alejados cuando maneje una herramienta.** Las distracciones pueden hacerle perder el control de la herramienta eléctrica.

1.2. Seguridad personal

- a. **Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y utilice el sentido común cuando maneje una herramienta. No utilice la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de desatención mientras se maneja la herramienta puede provocar graves lesiones personales.
- b. **Utilice el equipo de seguridad. Utilice siempre gafas de seguridad.** Los equipos de seguridad, como la máscara antipolvo, el calzado de seguridad antideslizante, el casco o la protección auditiva, utilizados en condiciones adecuadas, reducirán el riesgo de lesiones personales.
- c. **Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en la posición “off” antes de conectar el enchufe a la red y/o a la batería, de coger o de cargar la herramienta.** Transportar la herramienta con el dedo en el interruptor o encen-

derla con el interruptor en posición "on" son invitaciones a accidentes.

- d. **Retire cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta.** Una llave inglesa o de ajuste conectada a una parte giratoria de la herramienta puede provocar lesiones personales.
- e. **No fuerce la herramienta más allá de sus límites. Mantenga el apoyo y el equilibrio adecuados cada vez que utilice la herramienta.** Esto permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- f. **Vístete adecuadamente para el trabajo. No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.** La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados por las piezas en movimiento.
- g. **El equipo debe fijarse a una mesa de trabajo antes de su uso.**

1.3. Seguridad eléctrica

- a. **Las enchufes de la herramienta deben ser compatibles con las tomas de corriente. Nunca modifique el enchufe. No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas conectadas a tierra.** Los enchufes no modificados y las tomas de corriente compatibles reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- b. **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, hornos y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- c. **No exponga la herramienta a la lluvia o a condiciones de humedad.** La entrada de agua en la herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- d. **No fuerce el cable de alimentación. No utilice nunca el cable de alimentación para transportar, tirar o desenchufar la herramienta. Mantenga el cable de alimentación alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

- e. **Cuando utilice una herramienta al aire libre, utilice un cable alargador adecuado para ello.** Cuando utilice una herramienta al aire libre, utilice un cable alargador adecuado para ello.
- f. **Si no es posible utilizar la herramienta en un lugar seguro, utilice una fuente de alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD).** El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

NOTA: el dispositivo de corriente residual (RCD) puede ser un interruptor de circuito de falta a tierra o un interruptor de circuito de fuga.

1.4. Uso y cuidado de la herramienta

- a. *Utilice el soporte, los accesorios, sus piezas, etc., de acuerdo con las instrucciones y de la manera designada para el tipo de herramienta en particular, teniendo en cuenta las condiciones y el trabajo a realizar.*
- b. *El equipo debe fijarse a una mesa de trabajo antes de su uso.*

1.5. Reparaciones

- a. **Encargue la reparación de su herramienta a un agente cualificado que utilice únicamente piezas originales.** Esto ayuda a garantizar la seguridad de la herramienta.

2. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DEL PRO-DUCTO

Los equipos DWT están diseñados para los trabajos especificados en este manual con accesorios originales. Antes de cada uso, examine cuidadosamente el equipo para detectar cualquier mal funcionamiento.

2.1. Aplicaciones/consejos de uso

El soporte para taladro SFD 043 DWT es adecuado para las perforadoras portátiles que se ajustan a las dimensiones recomendadas. Se puede utilizar CON o

SIN el casquillo de plástico insertado en el encaje del soporte de la broca.

Indicados para los taladros	
VONDER	
FIV 595	60.01.595.127 y 60.01.595.220
FIV 550	60.01.550.127 y 60.01.550.220
FIV 710	60.01.710.127 y 60.01.710.220
DWT	
FID 595	60.05.595.127 y 60.05.595.220
FID 550	60.05.550.127 y 60.05.550.220
FID 710	60.05.710.127 y 60.05.710.220

Taladros con medidas de diámetro de encaje entre **36,5 mm y 43 mm**.

2.2. Destaques/atributos

El Soporte para Taladro SFD 043 DWT proporciona una mayor precisión de perforación y una menor posibilidad de rotura, especialmente de las brocas finas.

2.3. Características técnicas

Soporte para Taladro SFD 043 DWT	
Código	60.06.083.238
Altura total del soporte	510 mm
Profundidad de perforación	60 mm
Diámetro mínimo del encaje	36,5 mm
Diámetro máximo del encaje	43 mm
Dimensión de la mesa de soporte (C x L x A)	230 mm x 160 mm x 30 mm
Altura del encaje hasta la base del soporte	345 mm
Diámetro de los agujeros para la fijación al banco	7 mm
Masa aproximada	2,92 kg

Tabla 2 – Características técnicas

2.4. Componentes

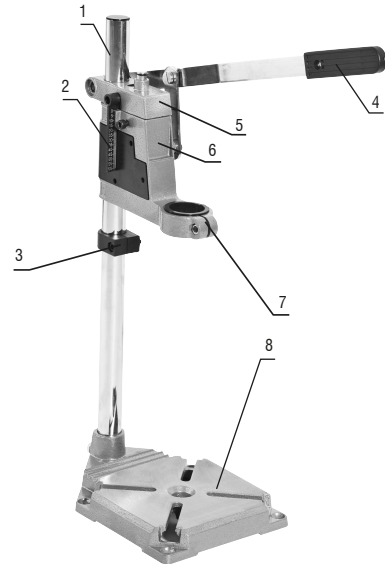


Fig. 1 – Componentes

1. Guía tubular
2. Escala
3. Tope de altura
4. Palanca de accionamiento
5. Cabeza (parte fija)
6. Cabeza (parte móvil)
7. Agujero para encajar el taladro
8. Base

2.5. Montaje

Para montar el soporte, siga los pasos indicados en la figura 2:



Fig. 2 – Montaje de la palanca, cabezal, tope, guía tubular y base

- Conecte la guía tubular (1) a la base (8) y con una llave fija (no incluida), apriete el tornillo hexagonal que fija la guía tubular a la base.
- Encaixe o batente de altura (3) no guía tubular (1) e com auxílio de uma chave allen hexagonal (acompanha) aperte o parafuso fixando o batente de altura no guia tubular.
- Fije el cabezal (5 y 6) a la guía tubular (1). Conecte la palanca del actuador (4) al cabezal (5) y fijela con el tornillo Allen, la arandela y la tuerca hexagonal (incluidos). Con la llave Allen (adjunta), apriete el tornillo Allen que fija la palanca de accionamiento (4) y el cabezal (5 y 6) en la guía tubular (1).
- Con una llave Allen, apriete el tornillo allen y la tuerca hexagonal para que se ajusten al diámetro del taladro (7).
- Levante la palanca de accionamiento (4) y conecte la parte móvil al cabezal. Con un destornillador (no incluido), apriete el tornillo, la arandela y la tuerca autoblocante (incluida) como se muestra en la figura 3.



Fig. 3 – Fijación de la palanca a la base móvil del cabezal

2.6. Preparación y ajuste

Instale el taladro con el diámetro adecuado en el accesorio de perforación (7).

Para ajustar la profundidad de perforación, siga los pasos indicados en la figura 4:



Fig. 4 – Apretar el tornillo hexagonal

- Con la llave allen (incluida), afloje el tornillo allen (cabeza hexagonal) del lado del cabezal móvil (6) girándolo en el **sentido de las agujas del reloj**.
- Mover la palanca de accionamiento (4) hasta que el tornillo del lado del cabezal móvil indique la profundidad deseada.
- Con la llave allen, apriete el tornillo allen en el lado del cabezal móvil (6) girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Ajustar el tope de altura (3) y con la llave allen, apriete el tornillo allen.

2.7. Operación

Con la broca y la broca, adecuadas para la perforación a realizar, instaladas en el soporte, mover la palanca de accionamiento hasta el límite de carrera del cabezal predeterminado

2.8. Limpieza

Para evitar accidentes, apague siempre el equipo antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento. Para la conservación, se recomienda un mantenimiento rutinario que incluya la eliminación de la suciedad superficial con un paño, pero sin dejar que entre líquido en el equipo.

2.9. Transporte y almacenamiento

Tenga cuidado al transportar y manipular el equipo. Las caídas y los impactos pueden dañar el sistema operativo.

Almacene el equipo en un ambiente seco y ventilado, libre de humedad y gases corrosivos. Manténgalo protegido de la lluvia y la humedad. Tras su uso, se recomienda limpiar el producto y guardarlo en su embalaje.

3. INSTRUCCIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO Y POSTVENTA

Los productos DWT, cuando se utilizan correctamente, es decir, según las directrices de este manual, presentan un bajo nivel de mantenimiento. Aun así, contamos con una amplia red de atención al cliente.

3.1. Mantenimiento

Para mantener la seguridad y la fiabilidad del producto, las inspecciones, la sustitución de piezas y partes, o cualquier otro tipo de mantenimiento y/o ajustes sólo deben ser realizados por un profesional cualificado.

El exterior sólo puede limpiarse con un paño húmedo y detergente, pero no permita que entre líquido en el equipo.

3.2. Asistencia técnica y posventa

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento del equipo o sobre la red de Asistencia Técnica Autorizada DWT, póngase en contacto con nosotros en www.dwt.com.br

Cuando se detecta una anomalía en el funcionamiento del equipo, éste debe ser examinado y/o reparado por un profesional de la red de Asistencia Técnica Autorizada DWT (ver lista completa en www.dwt.com.br). En las reparaciones sólo deben utilizarse piezas originales.

3.3. Desecho de productos

No deseche el aceite, las piezas y partes del producto en la basura doméstica, intente separarlos y envíelos a un punto de recogida adecuado. Infórmese en su municipio sobre los sistemas o lugares de recogida selectiva. Si tiene dudas sobre la forma correcta de eliminar el producto, póngase en contacto con DWT en www.dwt.com.br

4. GARANTIA

El Soporte para Taladro SFD 043 DWT tiene los siguientes períodos de garantía contra las no conformidades resultantes de su fabricación, contados a partir de la fecha de compra: Garantía legal: 90 días. En caso de que el equipo muestre algún incumplimiento, póngase en contacto con DWT a través del sitio web www.dwt.com.br

ALQUILERES:

1. Los productos adquiridos por las empresas de alquiler tienen una garantía única y exclusiva de noventa (90) días a partir de la fecha de emisión de la factura de venta, con exclusión de cualquier otra garantía legal y/o contractual.

2. La garantía ofrecida a los Arrendatarios cubre únicamente las piezas necesarias para la reparación de los Productos, siendo responsabilidad del Arrendatario realizar las reparaciones y el mantenimiento por su cuenta, sin ningún coste o reembolso por parte de OVD.

La garantía ocurrirá siempre en las siguientes condiciones:

El consumidor deberá presentar obligatoriamente, la factura de compra de la herramienta y el certificado de garantía debidamente rellenado y sellado por la tienda donde el equipo fue adquirido.

Pérdida del derecho de garantía:

- 1. El incumplimiento de una o más de las siguientes hipótesis invalidará la garantía:*
 - En el caso de que el producto haya sido abierto, alterado, ajustado o arreglado por personas no autorizadas por DWT;*
 - En el caso de que cualquier pieza, parte o componente del producto se caracterice como no original;*
 - Falta de mantenimiento del equipo;*
 - Partes y piezas desgastadas naturalmente.*
- 2. Están excluidos de la garantía, desgaste natural de piezas del producto, uso inadecuado, caídas, impactos, y uso inadecuado del equipo o fuera del propósito para el cual fue proyectado.*
- 3. La Garantía no cubre gastos de flete o transporte del equipo hasta la asistencia técnica más próxima, siendo que los costos serán de responsabilidad del consumidor.*

DWT



Cód.: 60.06.083.238

Consulte nossa Rede de Assistência Técnica Autorizada

www.dwt.com.br

O.V.D. Imp. e Distr. Ltda. • CNPJ: 76.635.689/0001-92

Rua João Bettega, 2876 • CEP 81070-900

Curitiba - PR - Brasil

Fabricado na CHINA com controle de qualidade DWT*Fabricado en CHINA con control de calidad DWT*

CERTIFICADO DE GARANTIA

O Suporte para Furadeira SFD 043 DWT possui os seguintes prazos de garantia contra não conformidades decorrentes de sua fabricação, contados a partir da data da compra: Garantia legal: 90 dias. Caso o equipamento apresente alguma não conformidade entre em contato com a DWT pelo site www.dwt.com.br ou telefone 0800 723 4762 (opção 1).

LOCADORAS:

- Os produtos adquiridos por locadoras contam com garantia única e exclusiva de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de expedição da respectiva nota fiscal de venda, com exclusão de qualquer outra garantia legal e/ou contratual.
- A garantia ofertada às locadoras cobre exclusivamente as peças necessárias ao reparo dos produtos, cabendo a estas a execução por conta própria dos respectivos consertos e manutenções, sem direito a qualquer custeio ou reembolso por parte da OVD.

A garantia ocorrerá sempre nas seguintes condições:



O consumidor deverá apresentar, OBRIGATORIAMENTE, a nota fiscal de compra do produto e o certificado de garantia devidamente preenchido e carimbado pela loja onde foi adquirido.

Perda do direito de garantia:

- O não cumprimento de uma ou mais hipóteses a seguir invalidará a garantia:
 - Caso o produto tenha sido aberto, alterado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela DWT;
 - Caso qualquer peça, parte ou componente do produto caracterizar-se como não original;
 - Falta de manutenção do equipamento;
 - Partes e peças desgastadas naturalmente.
- Estão excluídos da garantia, além do desgaste natural de partes e peças do produto, quedas, impactos e uso inadequado da ferramenta ou fora do propósito para o qual foi projetada.
- A garantia não cobre despesas de frete ou transporte do equipamento até a Assistência Técnica Autorizada DWT, sendo que os custos serão de responsabilidade do consumidor.

DWT



CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo:	Nº de série:		
Cliente:	CPF/CNPJ:		
Endereço/Dirección:			
Cidade/Ciudad:	UF/Provincia:	CEP/Código Postal:	
Fone/Teléfono:	E-mail:		
Revendedor:			
Nota fiscal Nº/Factura Nº:	Data da venda/Fecha venta: / /		
Nome do vendedor/Nombre vendedor:	Fone/Teléfono:		
Carimbo da empresa/Sello empresa:			
<p>A Garantia Contratual NÃO é válida para LOCADORAS, será concedida EXCLUSIVAMENTE Garantia Legal de 90 dias, conforme Código de Defesa do Consumidor (CDC).</p> <p><small>La Garantía Contractual NO es válida para ALQUILADORAS, será concedida EXCLUSIVAMENTE Garantía Legal de 90 días, según el Código de Protección del Consumidor.</small></p>			